


**PROCEDURE DE RAPPEL EN MAGASIN  
REMPACEMENT DES VIS DE SIÈGE DIN TITAN 124606**

Nous avons été informés récemment de la rupture sous pression d'une vis de siège TITAN DIN fragilisée en maintenance par des couples de serrage manuels bien supérieurs aux valeurs recommandées.



Aqualung demande à tous les possesseurs de TITAN DIN dont le numéro de série est inférieur à 6062501 et/ou dont la vis de siège DIN est marquée **300 BAR MAX** de ramener leur détendeur chez leur revendeur agréé Aqualung pour une mise à niveau.

Il s'agit du remplacement de la vis de siège en laiton par une autre vis de siège en acier inoxydable marquée **300 BAR MAXI**.

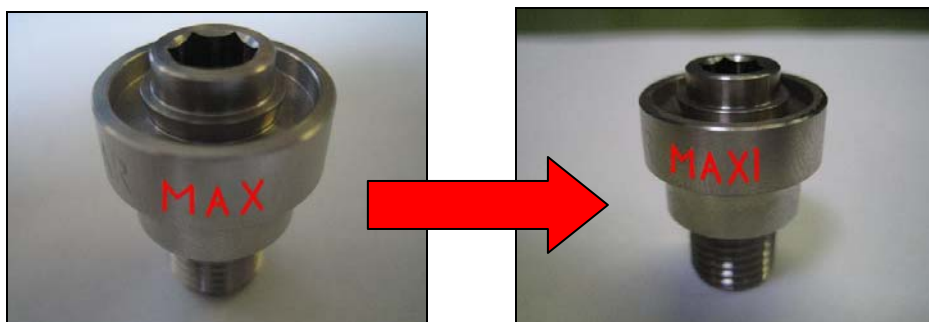

Ce remplacement est effectué sous garantie.

N.B. : Tous les détendeurs TITAN DIN dont le numéro de série est supérieur à 6062501 et/ou dont la vis de siège DIN est marquée **300 BAR MAXI** sont assemblés avec une vis de siège en acier inoxydable et ne sont pas concernés par ce rappel en magasin.